

20 30 40 50

## ***TPS1100 Professional Series***



كتيب الميدان

عربي

الإصدار 1.0

**Leica**  
Geosystems

## الطريقة السريعة للبدء باستخدام أجهزة TPS1100 ...



لاستخدام الجهاز بالأسلوب المسموح به ، يرجى الرجوع إلى تعليمات السلامة الموضحة بالتفصيل في " كتيب المستخدم " .

6	الخطوات الأولى
12	مبدأ التشغيل
23	مبدأ التسجيل
25	الإضاءة ، الشعاع الموجه ( EGL )
27	نصب الجهاز ، القياس والتسجيل
35	مفتاح الوظائف الثابتة ( FNC )
45	وظائف قانس المسافة ( EDM )
51	وظائف المتعرف آلياً على العاكس ( ATR )
59	وظائف التحكم عن البعد ( RCS )
64	وظائف لائحة التعليمات الرئيسية
79	الترميز القياسي
87	ترميز النقطة
94	خارطة الجهاز

يوفر هذا الكتيب ، مقدمة عن استخدام برمجية نظام TPS1100 ، خطوة بخطوة . ويهدف إلى هدفين :

١ . لتقديم المستخدم الجديد إلى مبدأ التشغيل والاستعمالات العملية لجهاز المحطة المتكاملة من طراز TPS1100 . وينصح المستخدم الجديد بنصب الجهاز على القرب منه عند مطالعة الكتيب .

٢ . لخدمة المساح المتمرس في عمله الميداني اليومي ، لكونه مرجع في متناول اليد . ينصح بحفظ الكتيب في المكان المخصص له في حقيبة الجهاز ، ليتم الرجوع إليه عند الحاجة .

## الرموز المستخدمة في تسلسل العمليات

اضغط مفتاح البرامج .



ضروري الإدخال من قبل المستخدم .



اضغط مفتاح الوظيفة F1 لتفعيل وظيفة ALL.



إعادة العملية .



## رموز أخرى

معلومات وأفكار مهمة .




وظائف اختيارية ، ليست جزءاً من تسلسل القياسي للعملية . على سبيل المثال هنا : اضغط على مفتاح الوظائف المسمى " NEW-J " .




# الخطوات الأولى

## وصف الجهاز


- 1 اليد الحاملة
- 2 التسديد المبدئي
- 3 التلسكوب مع قانس المسافة ، المتعرف على العاكس ، و الشعاع الموجه .
- 4 وميض اصفر
- 5 وميض احمر
- 6 عدسات متحدة المركز لقياس المسافة والزوايا .  
منفذ حزمة الليزر ( لطراز R فقط ) .
- 7 مفتاح الحركة الرأسية
- 8 توضيح الرؤية .
- 9 حجرة بطاقة الذاكرة
- 10 مفتاح الحركة الأفقية
- 11 براغي القاعدة
- 12 الشاشة
- 13 مفتاح تثبيت القاعدة
- 14 لوحة المفاتيح
- 15 حامل البطارية
- 16 البطارية
- 17 ميزان التسوية
- 18 عينية يمكن تغييرها .

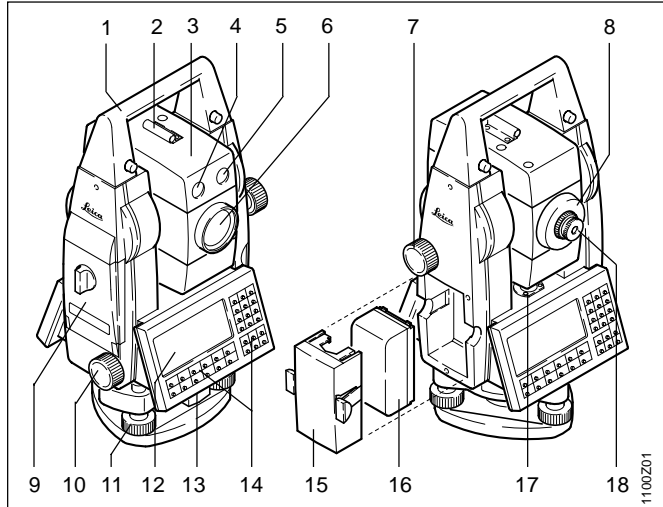


## وضع البطارية / استبدال البطارية

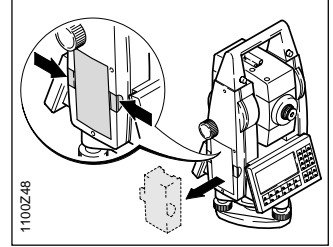


١ . أزل حامل البطارية .

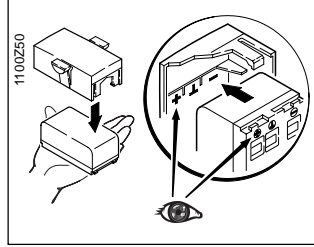

٣ . ثبت البطارية في حامل البطارية .

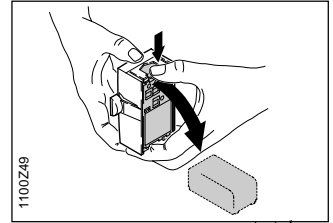

٢ . أزل البطارية واستبدلها .

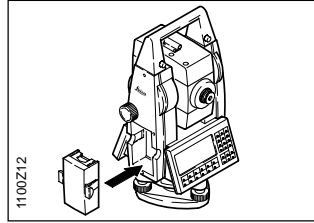


٤ . ثبت حامل البطارية في الجهاز .

ثبت البطارية بشكل صحيح  
( لاحظ إشارة الأقطاب على  
الجانب الداخلي لغطاء  
البطارية ) . ثبت حامل  
البطارية وتأكد انه ثابت في  
مكانه .





## نصب الجهاز

لنصب الجهاز وضبط أفقيته ، فعل شاشة الميزان الإلكتروني .

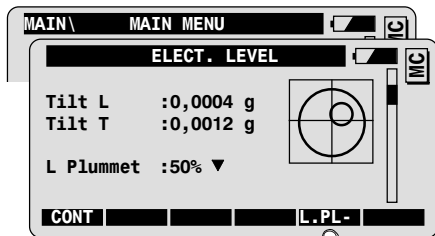

ليزر العينية : تشغيل / إطفاء

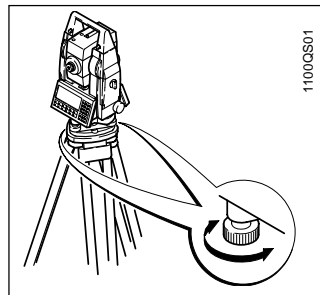 


١. ثبت الجهاز على نقطة الوقوف ، استخدم الليزر : تظهر نقطة ليزر على سطح الأرض .
٢. اضبط أفقية الجهاز بواسطة مفاتيح القاعدة .

باستخدام الميزان الإلكتروني ، لا تحتاج إلى لف الجهاز ٩٠° / ١٨٠° .

كرر الخطوات ١ ، ٢ إلى أن يتم تثبيت الجهاز على نقطة الوقوف وتضبط أفقيته .


للاستمرار



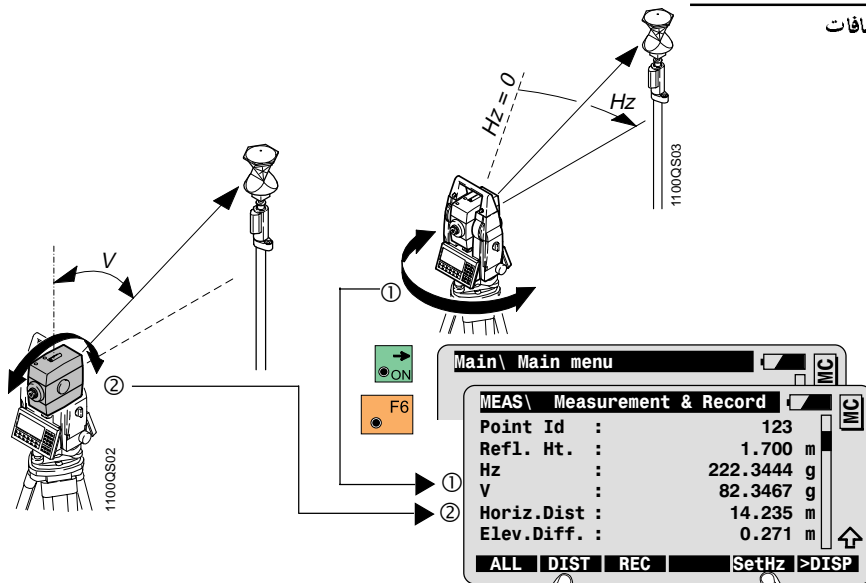

قياس المسافة

لتوجيه الدائرة الأفقية

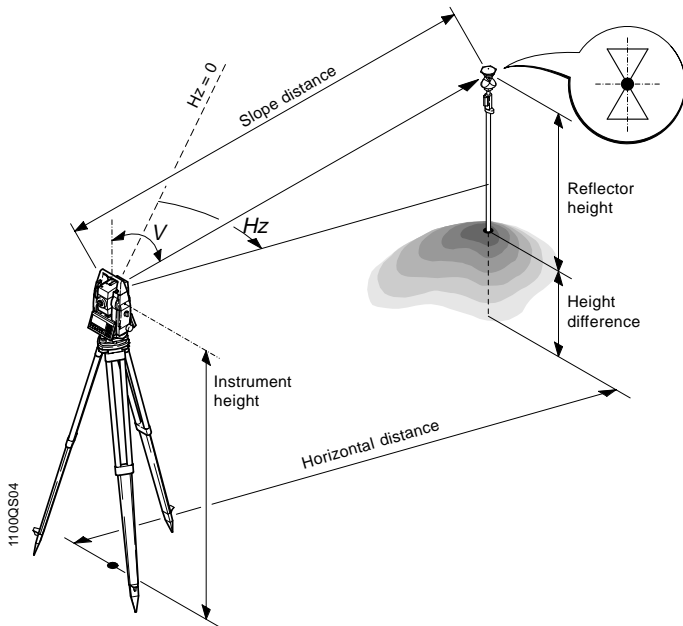


$H_z$  = الزاوية الأفقية  
 $V$  = الزاوية الرأسية  
 Slope distance = المسافة المائلة  
 Horizontal distance = المسافة الأفقية  
 Instrument height = ارتفاع الجهاز  
 Reflector height = ارتفاع العاكس  
 Height difference = فرق الارتفاع

## قياس الزوايا والمسافات بشكل منفصل

القياس إلى نقاط لا يمكن الوصول إليها.

MEAS\ Measurement & Record		MC
Point Id :	1	↑
Refl. Ht. :	1.700 m	
Hz :	222.344 g	
V :	82.3467 g	
Horiz. Dist :	14.235 m	
Elev. Diff. :	0.271 m	
ALL DIST REC SetHz >DISP		


**DIST**  
● F2

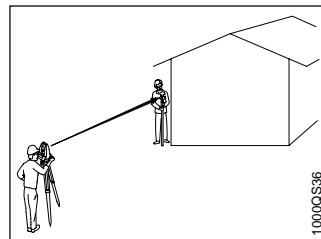

الزاوية الرأسية تثبت بعد قياس المسافة .  
تستطيع تحديد الزاوية الأفقية للنقطة التي لا يمكن الوصول إليها .

MEAS\ Measurement & Record		MC
Point Id :	2	↑
Refl. Ht. :	1.700 m	
Hz :	222.544 g	
V :	82.3467 g	
Horiz. Dist :	14.235 m	
Elev. Diff. :	0.271 m	
ALL DIST REC SetHz >DISP		


**REC**  
● F3

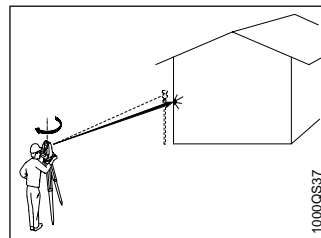

تسجيل القياسات المعروضة .

# مبدأ التشغيل

## الشاشة / لوحة المفاتيح

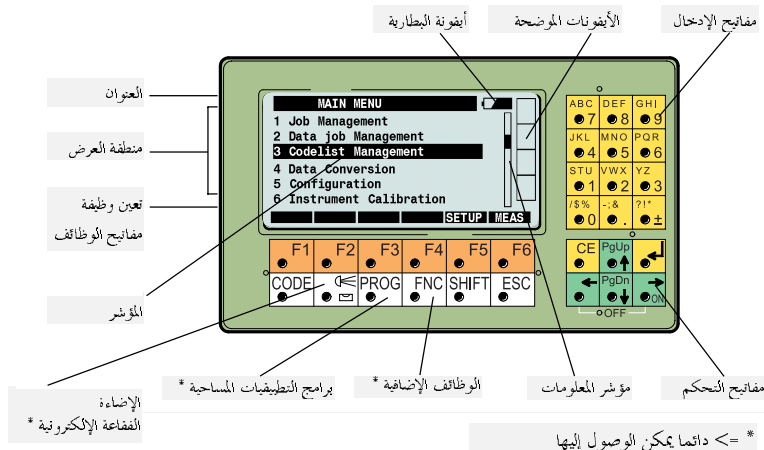


يدل مؤشر المعلومات على توفر معلومات إضافية في الشاشة الفعالة .



## تشغيل / إطفاء



 لتشغيل الجهاز .



لإطفاء الجهاز ، اضغط المفتاحين معا .

## مفاتيح الوظائف



الوظائف تعتمد على الشاشة ، وتعين الوظائف للمفاتيح في السطر الأخير من الشاشة .



المستوى الثاني من مفاتيح الوظائف . اضغط على Shift يغير تعيين الوظائف .

## الإنهاء / الهروب

 


لإنهاء الوظيفة الفاعلة أو البرنامج . وهو متوفر في كل شاشة .



العودة إلى الشاشة السابقة من غير اعتماد القيم المعدلة على الشاشة .

## مفاتيح التحكم



للتنقل في الشاشة لسطر أعلى أو اسفل ولتحريك المؤشر .



عرض الصفحة التالية أو السابقة من الشاشة الفعالة .

المفاتيح البيضاء في لوحة مفاتيح أجهزة TPS1100 هي مفاتيح ثابتة ، ويمكن تفعيل معظمها في أي وقت أثناء العمل .

مفتاح الرموز القياسية .

يتم تفعيله من شاشة القياس وبرامج التطبيقات المساحية .



الإضاءة وهيئة الشاشة .

• إضاءة الشاشة ، توضيح الكتابة على الشاشة ، وتدفئة الشاشة .

• إضاءة التلسكوب .

• تفعيل شعاع الليزر الأحمر ( اختياري لأجهزة TCR ) .

• تفعيل الشعاع الموجه EGL ( اختياري ) .

يفعل في أي وقت .



الميزان الإلكتروني وليزر العينية .

يفعل في أي وقت .



مفتاح البرامج القياسية أو المعدة بواسطة Geobasic .

يفعل في أي وقت .



مفتاح الوظائف الثابتة : يحتوي على الوظائف المطلوب الوصول إليها بسرعة أثناء القياس أو من

أي مكان ، مثل معامل تصحيح المسافة أو اختيار العاكس .

يفعل في أي وقت .



تعرض حالة البطارية بجانب عنوان الشاشة .

البطارية مشحونة بكامل طاقتها .



البطارية تقريبا مشحونة بكامل طاقتها .



البطارية ما زالت قابلة للاستعمال .



البطارية تستخدم القدرة الاحتياطية . وهي تكفي لقياس ( ٢٥ ) مسافة فقط .



## الآيقونات الموضحة

الاتصال ووسيلة التسجيل



العمود على يمين الشاشة ، محفوظ لعرض الآيقونات الموضحة .

كرت التخزين مثبت في مكانه . البيانات يمكن تسجيلها .

 
كرت التخزين غير مثبت في مكانه . البيانات لا يمكن تسجيلها .

تم اختيار منفذ المعلومات على التوالي كوسيلة التخزين . ممكن الاتصال بصيغة GSI .

تم اختيار منفذ المعلومات على التوالي للاتصال بصيغة GeoCom .

تم تفعيل التحكم عن البعد (RCS) . تم اختيار منفذ المعلومات على التوالي لاتصال التحكم عن بعد .

المعدل



المعدل يعمل بشكل طبيعي وتصحيح الزوايا الأفقية .

الجهاز مائل ، أو غير مستقر ، أو حرك بسرعة .

المعدل و/ أو تصحيح الزوايا الأفقية غير فعال .



## المتعرف آليا على العاكس (ATR)

 
نمط تثبيت الجهاز على العاكس ( LOCK ) أو المتعرف آليا على العاكس غير فعال .

المتعرف آليا على العاكس ( ATR ) فعال .

نمط تثبيت الجهاز على العاكس ( LOCK ) فعال ، ولكن لم يتعرف على العاكس ، أو فقد التثبيت على العاكس .


نمط تثبيت الجهاز على العاكس ( LOCK ) فعال ، وتم التعرف على العاكس .

قد نمط تثبيت الجهاز على العاكس ( LOCK ) والبحث جاري عن العاكس .




## حقل نمط المفاتيح

تتوفر وظائف في المستوى الثاني لمفاتيح الوظائف .

تم الضغط على المفتاح  .

مطلوب إدخال خانات إضافية . وتعرض عند احتواء لائحة التعليمات على أكثر من عشرة إدخالات .

 
الترميز السريع فعال ، مفاتيح الأرقام محفوظة للترميز السريع .



## اختيار وظيفة من اللائحة


يمكن اختيار وظيفة من اللائحة إما بالطريقة القياسية أو الطريقة السريعة .

المثال التالي يوضح طرق اختيار وظيفة " تهيئة الجهاز Configuration " من لائحة التعليمات الرئيسية .

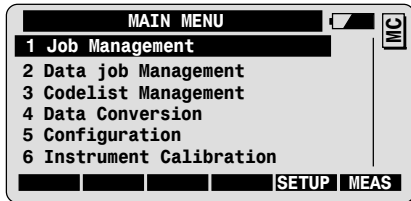

لتحريك المؤشر إلى وظيفة "تهيئة الجهاز" .

لاعتماد الاختيار وتفعيل الوظيفة .

اضغط على مفتاح الرقم المذكور على يسار الوظيفة  لاختيار وتفعيل وظيفة " تهيئة الجهاز " .

القوائم المحتوية على ١٠ وظائف أو أكثر ، يجب إدخال الرقم ذا خانتيين المذكور على يسار الوظيفة .

الطريقة القياسية



الطريقة السريعة



## الإدخال من قبل المستخدم

- حقل الإدخال من قبل المستخدم يعرض بشكل معاكس على الشاشة .  
 هنالك ثلاثة أنواع من حقول الإدخال في أجهزة TPS1100 :
- الحقول الرقمية : يسمح فقط بإدخال القيم الرقمية . على سبيل المثال ارتفاع العاكس .
  - الحقول ذات الأرقام والأحرف : يسمح بإدخال الأرقام والأحرف . على سبيل المثال رقم النقطة .
  - الإدخال من قائمة الاختيارات : فقط يسمح بالاختيار من القيم المقترحة في القائمة .

ضع المؤشر على حقل الإدخال المطلوب . ( مثلاً ارتفاع العاكس Refl. Ht. )

إدخال الأرقام



إدخال قيمة جديدة



استخدم المفاتيح 0 إلى 9 لإدخال قيمة رقمية جديدة .

القيمة السابقة تلغى بمجرد الضغط على أول مفتاح . يمكن استعادة القيمة السابقة بواسطة



لاعتقاد الإدخال .





لتفعيل نمط التعديل للقيمة المعلمة :



لتحريك المؤشر للخانة المنوي تعديلها . حيث يمكن إحلال رقم جديد في الخانة .





لاعتماد الإدخال .




## إدخال الأرقام والأحرف

في نمط الأرقام والأحرف ، يستخدم المفتاح الواحد لإدخال ثلاثة أحرف ورقم واحد .

فمثلاً المفتاح  يستخدم لإدخال الأحرف S , T , U أو الرقم ١ .


اضغط المفتاح  مرة واحدة لإدخال الحرف S .


 
اضغط المفتاح  مرتين لإدخال الحرف T ، وثلاثة مرات لإدخال الحرف U ، وأربعة مرات لإدخال الرقم ١ .





لتفعيل إدخال الأحرف والأرقام للقيمة المعلمة

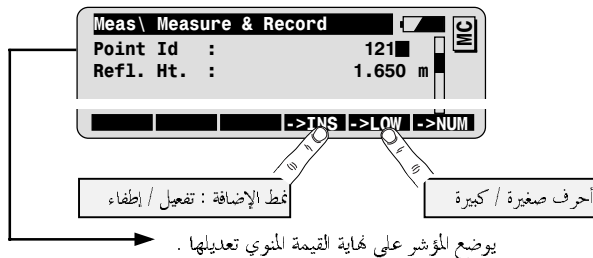


استخدم المفاتيح  إلى  للإدخال قيمة جديدة (أرقام وأحرف) .



لتحريك المؤشر لل خانة المنوي تعديل قيمتها . حيث يتم إحلال القيمة الجديدة بدل القيمة القديمة .




يمكن التبديل بين إدخال الأرقام أو إدخال الأحرف بواسطة المفتاح  .



لاعتماد الإدخال .




حقوق الإدخال المعلمة بمثلث على يمينها ( ▼ ) تحتوي على قائمة قيم يتم الاختيار من بينها ،  
مثلا نوع العاكس Refl.list في الشاشة التالية .

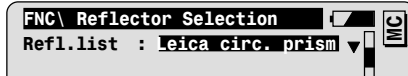

لعرض قائمة الاختيارات .



طريقة الاختيار القياسية

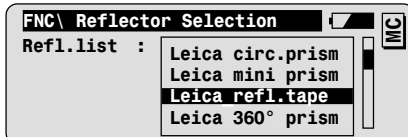

لتحريك المؤشر إلى الخيار المطلوب .



للبداء في البحث الرقمي والمجائي للخيار المطلوب .



مهمة البحث تتوفر في القوائم الطويلة فقط .



لاختيار الخيار المعلم وإغلاق القائمة .



طريقة الاختيار السريعة

للتنقل خلال قائمة الاختيارات واختيار الخيار المطلوب .



## مبدأ التسجيل

### كرت الذاكرة PC-Card

يستخدم كرت الذاكرة كذاكرة خارجية للأجهزة TPS1100 .

كلا نوعي كرت الذاكرة " SRAM & ATA Flash " يمكن استخدامهما .



يمكن أن يحتوي كرت الذاكرة على أي نوع من الملفات ، ولكن الملفات التالية تفتح وتستهمل من أجهزة TPS1100 :

### الملفات والأدلة


نوع الملف	الامتداد	الدليل
القياس : ملف لتسجيل البيانات المقاسة .	GSI	PC-Card:\GSI
البيانات: ملف لتسجيل بيانات التحكم .	GSI	PC-Card:\GSI
قائمة الرموز : ملف قائمة الرموز .	REF	PC-Card:\CODE
ملفات ASCII : ملفات تحتوي على بيانات التحكم بصيغة ASCII	ASC	Free

أسماء الملفات جميعها تعرف من قبل المستخدم . أما الامتداد والدليل فانهما ثابتان اعتماداً على نوع الملف .



البيانات المقاسة يمكن تسجيلها بصيغة ٨ خانات ( GSI-8 ) أو صيغة ١٦ خانة ( GSI-16 ) على كرت الذاكرة .  
 بيانات التحكم يجب أن تتوفر بصيغة ٨ خانات ( GSI-8 ) أو صيغة ١٦ خانة ( GSI-16 ) على كرت الذاكرة .  
 بيانات التحكم بصيغة ASCII يمكن تحويلها إلى صيغة GSI بواسطة جهاز المساحة باستخدام محول البيانات Data Converter .

يمكنتهيئة كرت الذاكرة بواسطة جهاز المساحة .

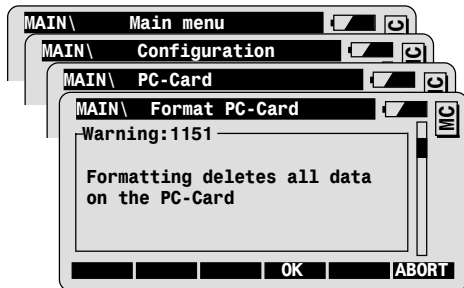

لتهيئة كرت الذاكرة .




عندتهيئة كرت الذاكرة ، تشطب جميع البيانات المحفوظة عليها .





# الإضاءة ، الشعاع الموجه EGL

يمكن طلب شاشة الإضاءة في أي وقت .

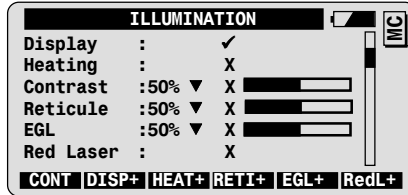

تشغيل وإطفاء الإضاءة وتدفئة الشاشة

استخدم مفاتيح الوظائف لتشغيل أو إطفاء الإضاءة وتدفئة الشاشة .

لتشغيل تدفئة الشاشة .



لتشغيل إضاءة الشاشة .



لتشغيل إضاءة التلسكوب .



لتشغيل الشعاع الموجه EGL . ( فقط في الأجهزة المزودة بخيار الشعاع الموجه EGL ) .




لتشغيل شعاع الليزر الأحمر . ( فقط في الأجهزة المزودة بقائس مسافة للقياس من غير عاكس ) .



يمكن تعريف الشدة أو القوة لما يلي :

- درجة وضوح الكتابة على الشاشة .
- تدفئة الشاشة .
- إضاءة التلسكوب .
- الشعاع الموجه .

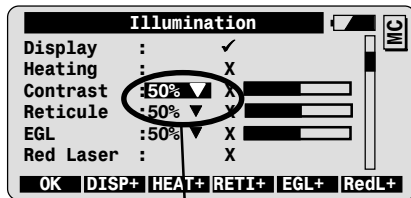

لتعديل الشدة ، ضع المؤشر على الحقل المطلوب باستخدام الأسهم إلى أعلى أو إلى أسفل PgUp ، PgDn ، واختيار القيمة المطلوبة بالأسهم الجانبية إلى اليمين أو إلى اليسار .



الاعتماد والعودة إلى الشاشة السابقة .



## نصب الجهاز ، القياس والتسجيل

### نصب الجهاز



تشمل عملية نصب الجهاز تعريف عناصر المشروع وتثبيت الجهاز على نقطة معلومة وتوجيهه الجهاز .

لن تثبيت الجهاز على نقطة معلومة ، يمكن استخدام برنامج التقاطع العكسي أو برنامج المحطة الحرة ، المزود بكما جهاز المساحة من طراز TPS1100 ، والموضحان في كتيب برامج التطبيقات المساحية .

يمكن تعريف عناصر المشروع بشكل منفصل عن اجراءات نصب الجهاز ، باستخدام وظيفة كهيئة المشروع " Job settings " المتوفرة من ضمن مفتاح الوظائف الثابتة " FNC- KEY " .  
( طالع فصل مفتاح الوظائف الثابتة " .

باشر بخطوات نصب الجهاز من لائحة التعليمات الرئيسية .



MAIN\ Main menu		MC
MAIN\ Job Settings		
Meas Job :	DEFAULT.GSI ▼	
Data Job :	DEFAULT.GSI ▼	
Codelist :	----- ▼	
Displ.Mask :	Polar	
REC-Mask :	▼	↑
STN	NEW-J	QSET

لتعريف مشروع جديد للقياس

Meas. Job	اختيار المشروع لتسجيل البيانات المقاسة .
Data Job	اختيار المشروع المحتوي على النقاط ذات إحداثيات ثابتة .
Disp. Mask	اختيار قناع العرض لشاشة القياس .
Rec-Mask	اختيار قناع التسجيل بصيغة GSI .

## وظائف نصب الجهاز

خطوات نصب الجهاز توفر وظيفتين مختلفتين لعملية نصب الجهاز .

لإدخال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الدائرة الأفقية إذا علم الانحراف عن الشمال .



1

لإدخال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الدائرة الأفقية على نقطة معلومة الإحداثيات .



2

في كلا الوظيفتين فان توجيه الدائرة الأفقية يتم برصد نقطة ربط واحدة . في حين أن التوجيه باستخدام برنامج " توجيه الدائرة الأفقية وحساب منسوب نقطة الجهاز " ، يتم اعتماده من رصد نقطة ربط واحدة إلى عشرة نقاط .



تستعمل هذه الوظيفة لإدخال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الدائرة الأفقية ، إذا علمت إحداثيات نقطة الجهاز والانحراف عن الشمال للخط الواصل بين نقطة الجهاز ونقطة الربط .

## إدخال بيانات نقطة الجهاز إذا علم الانحراف عن الشمال ①

اطلب وظيفة نقطة الجهاز Station من شاشة عناصر المشروع .

بيانات نقطة الجهاز

The screenshot shows a software interface for 'Job Settings'. A sub-window titled 'MAIN\ Enter Station Data' is open, displaying the following fields:

Station Id :	ST1
Inst. Ht. :	1.600 m
Stn. East :	0.000 m
Stn. North :	0.000 m
Stn. Elev. :	0.000 m
Hz :	12.1300 g

At the bottom of the sub-window, there are four buttons: 'CONT', 'REC', 'SetHz', and 'IMPOR'. A callout box with an arrow points to the 'IMPOR' button.

لاستيراد إحداثيات نقطة الجهاز من بيانات المشروع .

ادخل رقم نقطة الجهاز وارتفاع الجهاز .  
يمكن إدخال إحداثيات نقطة الجهاز يدوياً أو استيرادها من بيانات المشروع .



توجيه الدائرة الأفقية

اطلب شاشة توجيه الدائرة الأفقية .

MAIN\ Set Hz to any angle		MC
Set Hz-direction		
Hz :	12.1300 g	
SET	Hz=0	HOLD

SetHz  
● F4

وجه إلى نقطة الربط .

ادخل قيمة الانحراف عن الشمال .

SET  
● F1

لاعتقاد توجيه الدائرة الأفقية والعودة إلى شاشة بيانات نقطة الجهاز .


MAIN\ Enter Station Data		MC
Station Id :	ST1	
Inst. Ht. :	1.600 m	
Stn. East :	4132.143 m	
Stn. North :	3093.967 m	
Stn. Elev. :	450.070 m	
Hz :	30.000 g	
CONT	REC	SetHz IMPOR

REC  
● F3

لتسجيل بيانات نقطة الجهاز في بيانات المشروع .

CONT  
● F1

لاعتقاد بيانات نقطة الجهاز والمتابعة إلى شاشة القياس .

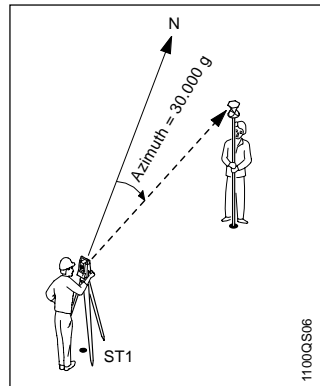

## النسبة السريعة بالتوجيه إلى نقطة ربط واحدة ②

تستعمل هذه الوظيفة لإدخال بيانات نقطة الجهاز وتوجيه الدائرة الأفقية ، إذا علمت إحداثيات نقطة الجهاز وإحداثيات نقطة ربط واحدة .  
يمكن إدخال إحداثيات نقطة الجهاز وإحداثيات نقطة الربط يدويا أو استيرادهما من بيانات المشروع .  
اطلب وظيفة النسبة السريعة Quick set من شاشة عناصر المشروع .

MAIN\ Job Settings

MAIN\ Quick Station Setup

Station Id : ST1

Backs. Id. : BS200

Inst. Ht. : 1.650 m

Refl. Ht. : 1.700 m

DHorizDist : ---- m

Measure to Backs. point

ALL DIST REC CONT INPUT

QSET

ادخل رقم نقطة الجهاز ، إذا كانت إحداثياتها مسجلة ، يتم استيرادها آليا من بيانات المشروع .



ادخل رقم نقطة الربط .



اضغط على **VIEW** **F3** لمشاهدة إحداثيات النقطة المعلمة . ( رقم نقطة الجهاز أو رقم نقطة الربط ) .





اضغط على **INPUT F3** لإدخال إحداثيات النقطة المعلمة يدوياً .



لقياس المسافة لنقطة الربط وفحص الفرق  $\Delta \text{HorizDist}$  بين المسافة المقاسة والمحسوبة .



لتسجيل القياس إلى نقطة الربط .



المتابعة إلى الشاشة التالية من غير تسجيل القياس إلى نقطة الربط .



لتسجيل بيانات نقطة الجهاز ورقم نقطة الربط . واعتماد بيانات نقطة الجهاز والتوجيه والمتابعة إلى شاشة القياس .




اعتماد بيانات نقطة الجهاز والتوجيه والمتابعة إلى شاشة القياس .



## القياس والتسجيل

تطلب شاشة القياس والتسجيل مباشرة من لائحة التعليمات الرئيسية أو تعرض مباشرة بعد تنفيذ خطوات نصب الجهاز .

MEAS\ Measurement & Record		MC
Point Id :	123	
Ref1. Ht. :	1.700 m	
Hz :	222.3444 g	
V :	82.3467 g	
Horiz. Dist :	---- m	
Elev. Diff. :	---- m	
<b>ALL</b> <b>DIST</b> <b>REC</b> <b>SetHz</b> <b>&gt;DISP</b>		

يمكن قياس وتسجيل المسافة والزوايا بتنفيذ الوظائف التالية :

ضغط واحدة لقياس المسافة والزوايا ، وتسجيل القياس اعتماداً على قناة التسجيل المعتمد .



مفتاح القياس والتسجيل ALL

تسجيل الزوايا المعروضة على الشاشة اعتماداً على قناة التسجيل المعتمد .



مفتاح التسجيل REC

قياس وعرض المسافة .



مفتاح المسافة ومفتاح التسجيل

تسجيل المسافة والزوايا المعروضة على الشاشة اعتماداً على قناة التسجيل المعتمد .



قائمة الوظائف المتوفرة في شاشة القياس والتسجيل .

لتوجيه الدائرة الأفقية .



لتعديل ما يتم عرضه على الشاشة اعتماداً على أقتعة التسجيل المعرفة سابقاً :

- القناع القياسي ١ : الزوايا والمسافات .
- القناع القياسي ٢ : الإحداثيات .
- القناع القياسي ٣ : رمز النقطة والازاحات .



إدخال المسافة يدوياً .



شطب آخر تسجيل في ملف القياس . آخر تسجيل يمكن أن يكون لقياس أو رمز .




للتغير من الوجه الأول للوجه الثاني . ( فقط للأجهزة المتحركة آلياً ) .



إدخال رقم نقطة واحدة مغاير للترقيم المتسلسل . بعد تسجيل النقطة يعود النظام للترقيم المتسلسل .




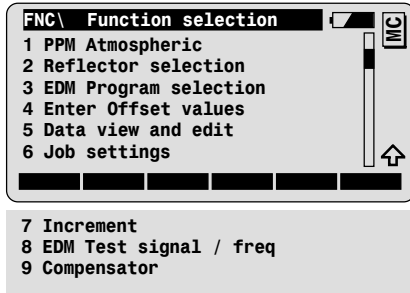
مفتاح الوظائف الثابتة  وفر الوصول مباشرة للوظائف الإضافية ، والتي يمكن الحاجة إليها أثناء القياس . ( طالع الفصل التالي ) .


مفتاح الوظائف الثابتة FNC

# مفتاح الوظائف الثابتة FNC

مقدمة

مفتاح الوظائف الثابتة  يوفر الوصول مباشرة إلى عدد من الوظائف المفيدة أثناء القياس .  
اطلب الوظائف الثابتة من أي شاشة .



لتفعيل الوظيفة حرك المؤشر إليها واضغط على مفتاح الإدخال  ، أو اضغط على مفتاح الرقم المذكور على يسار الوظيفة .

## معامل تصحيح المسافة نتيجة الظروف الجوية PPM

تقوم شاشة معامل تصحيح المسافة نتيجة الظروف الجوية بحساب المعامل إذا أدخلت قيم درجة الحرارة والضغط الجوي . ويمكن عند الحاجة إدخال قيمة المعامل يدوياً .  
اطلب شاشة معامل تصحيح المسافة PPM Atmospheric من شاشة اختيار الوظائف .



ادخل قيم الضغط الجوي ودرجة الحرارة .  
تحسب قيمة معامل تصحيح المسافة طبقاً لمعادلة Barrel and Sears . ( راجع كتيب المستخدم لأجهزة TPS1100 ) .



لاعتماد القيمة والمتابعة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .




ضع المؤشر على السطر ppm total باستخدام الأسهم . ادخل قيمة المعامل الجديدة . تشطب قيم الضغط الجوي ودرجة الحرارة بنقط .

إدخال قيمة معامل تصحيح المسافة نتيجة الظروف الجوية يدوياً

## اختيار العاكس

تسمح شاشة اختيار العاكس بالاختيار من قائمة تضم العاكسات التي عرفت مسبقاً . كما تسمح بتعريف عاكسات جديدة مع ثابت العاكس لكل منها .  
اطلب شاشة اختيار العاكس Reflector Selection من شاشة اختيار الوظائف .

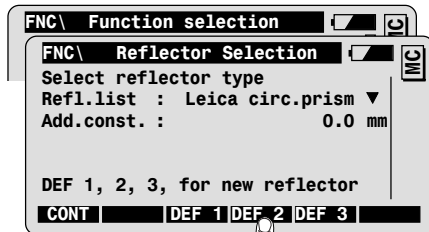

لتعريف عاكس جديد . يمكن تعريف اسم  
وثابت العاكس .


اختار العاكس من القائمة .  
يعرض ثابت العاكس كمعلومة .



لاعتماد الاختيار والمتابعة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .



اطلب شاشة برنامج قياس قانس المسافة EDM Program selection من شاشة اختيار الوظائف .

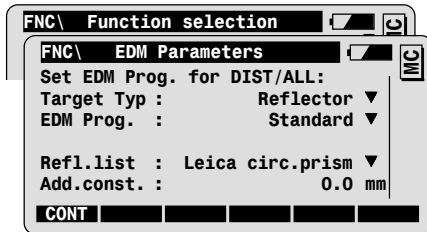

اختيار نوع العاكس . وهذه الوظيفة متوفرة فقط في الأجهزة من طراز TCR وطراز TCMR فقط .



اختيار برنامج قياس قانس المسافة :



- برنامج قياس المسافة القياسي أو السريع . ( Standard or fast ) .
- برنامج قياس المسافة عن طريق المتابعة أو المتابعة السريعة .
- ( Tracking or fast tracking )
- المسافة المتوسطة ( Averige ) : يمكن تحديد الحد الأقصى لقراءات المسافة المطلوب إيجاد المتوسط لها ( من ٢ إلى ١٠٠ قراءة ) .

لاعتماد الاختيار والمتابعة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .



لمزيد من المعلومات ، الرجاء مراجعة فصل " برنامج قياس قانس المسافة " .



## إدخال قيم الإزاحات

يمكن تعريف الإزاحة الجانبية والطولية و/ أو الإزاحة في المنسوب لأي نقطة هدف .  
اطلب شاشة الإزاحات Enter Offset values من شاشة اختيار الوظائف .

**FNC\ Function selection**

**FNC\ Enter Offset values**

Point Id : 123

Offs.Cross : 0.000 m

Offs.Length : 0.000 m

Offs.Elev. : 0.000 m


Offs.Mode : Reset after REC ▼

**CONT** **OFS=0**



ادخل قيم الإزاحات للنقطة المذكور رقمها ، اعتماداً على الإشارات الجبرية الموضحة في الرسم التوضيحي .

عرف نمط تطبيق الإزاحات .

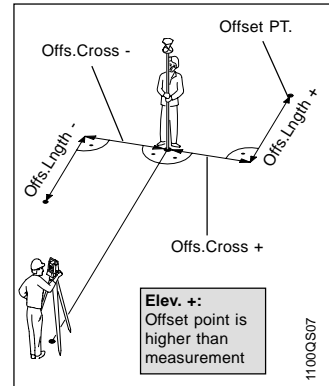


إعادة تعريف بعد التسجيل	تصفير الإزاحات بعد تسجيل النقطة .
Reset after REC	
دائم Permant	اعتماد قيم الإزاحات المدخلة لجميع القراءات .

لا اعتماد القيم والمتابعة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .



تسمح وظيفة مشاهدة وتعديل البيانات بالبحث عن نقطة أو رمز في قياسات المشروع و/أو إدخال بيانات نقاط جديدة يدوياً .  
اطلب شاشة مشاهدة وتعديل البيانات Data View and Edit من شاشة اختيار الوظائف .

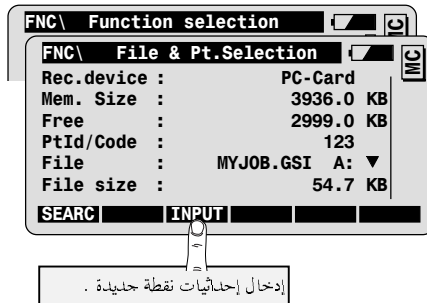

ادخل رقم النقطة أو الرمز المنوي البحث عنه في قياسات المشروع .



لتفعيل البحث وعرض البيانات .



للمرجعة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .




لمزيد من المعلومات ، الرجاء مراجعة فصل "وظائف لائحة التعليمات الرئيسية" .





تسمح وظيفة اعتماد عناصر المشروع بتعديل المشروع الحالي وقائمة الرموز ، بالإضافة إلى قناع العرض وقناع التسجيل .  
اطلب شاشة عناصر المشروع Job settings من شاشة اختيار الوظائف .

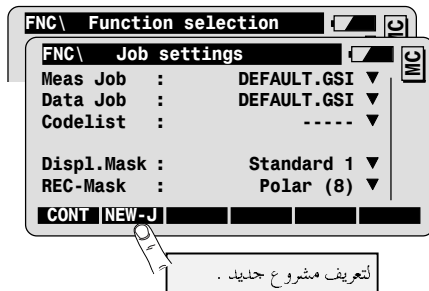

اختيار عمل القياس ، بيانات المشروع ، قائمة الرموز ، قناع العرض ، وقناع التسجيل .



لا اعتماد القيم والمتابعة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .



تسمح وظيفة الزيادة في الترقيم المتسلسل بتعريف مقدار الزيادة " القفز " في ترقيم النقاط .  
اطلب شاشة الزيادة في الترقيم المتسلسل Increment من شاشة اختيار الوظائف .

FNC\ Function selection

FNC\ Increment

Enter the point increment

Increment : 10

Point Id : 200

CONT



ادخل مقدار الزيادة في الترقيم وبداية الترقيم . على سبيل المثال إذا كانت الزيادة = ١٠ وبداية الترقيم = ٢٠٠، فإن أرقام النقاط هي ٢١٠ ، ٢٢٠ ، ٢٣٠ ، ٢٤٠ ... الخ .




للعودة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .



## فحص إشارة وذبذبة قانس المسافة

اطلب شاشة فحص إشارة وذبذبة قانس المسافة EDM Testsignal / freq من شاشة اختيار الوظائف .

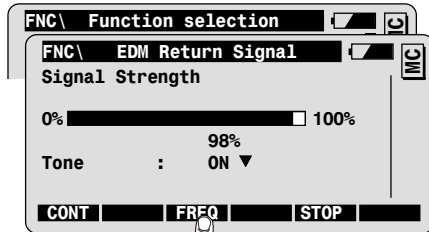


تعرض قوة الإشارة العائدة من العاكس كنسبة مئوية .

للمرجع إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .



اطلب شاشة المعدّل Compensator من شاشة اختيار الوظائف .

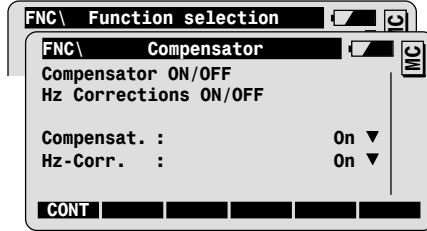

اختيار أوضاع المعدّل وتصحيح الزاوية الأفقية .

المعدّل فعال Comp.=ON	تصحح وترتبط الزاوية الرأسية بالخط الشاقولي .
المعدّل غير فعال Comp.=OFF	ترتبط الزاوية الرأسية بالمحور القوائم ولا تصحح الزاوية الرأسية .
تصحيح الزاوية الأفقية فعال Hz. corr.=ON	تصحح الزاوية الأفقية نتيجة ميلان المحور الأفقي والرأسى ، أما التصحيح نتيجة ميل المحور القوائم فلا يتم إلا عند تعديل المعدّل .
تصحيح الزاوية الأفقية غير فعال Hz. corr.=OFF	لا تصحح الزاوية الأفقية .



للعودة إلى الشاشة التي تم الضغط على مفتاح FNC منها .




## وظائف قانس المسافة



يمكن اختيار برنامج قانس المسافة في أي وقت . اضغط على مفتاح الوظائف الثابتة  
لاعتماد برنامج قانس المسافة لقياس المسافة بواسطة الضغط على مفتاح DIST أو ALL .

شاشة برنامج قانس المسافة

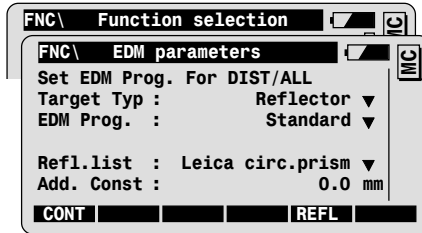

يمكن تفعيل هذه الوظيفة أيضاً من شاشة قياس المسافة ، بعد تفعيل قياس المسافة .




<p>للعامل TCR و TCRM هما فقط لاختيار نوع العاكس :</p> <p>لقياس المسافة دون استعمال العاكس .</p> <p>☞ يجب اعتماد " Reflectorles " كنوع العاكس لقياس المسافة من غير استعمال العاكس أو الشريط العاكس .</p> <p>لقياس المسافة باستعمال العاكس .</p> <p>☞ يجب اعتماد " Reflector " كنوع العاكس للقياس العادي للمسافة أو قياس المسافة الطويلة .</p>	<p>نوع العاكس Target Type</p> <p>من غير عاكس =Reflectorless</p> <p>بعاكس =Reflector</p>
<p>اختيار برنامج قانس للمسافة لقياس المسافة باستخدام DIST أو ALL .</p> <p>القياس القياسي لمسافة مفردة .</p> <p>القياس السريع لمسافة مفردة .</p> <p>قياس مستمر للمسافة . يمكن تسجيل المسافة في أي وقت باستخدام REC .</p>	<p>برنامج قانس المسافة EDM Prog</p> <p>القياسي =Standard</p> <p>القياس السريع =Fast</p> <p>المتابعة =Tracking</p>

<p>متابعة برنامج قانس المسافة</p> <p>المتابعة السريعة =Rapid Tracking</p> <p>المتوسط =Average</p> <p>القياسي الطويل =Standard Long</p> <p>المتوسط للمسافات الطويلة</p> <p>=Average Long</p>	<p>قياس مستمر وسريع للمسافة . يمكن تسجيل المسافة في أي وقت باستخدام REC .</p> <p>إيجاد المتوسط للمسافة بواسطة الرصد أكثر من مرة .</p> <p>لقياس مسافة طويلة حتى ٥٠٠٠ م أو أكثر . ( فقط لطراز TCR , TCRM ) .</p> <p>إيجاد المتوسط لمسافة طويلة بواسطة الرصد أكثر من مرة . ( فقط لطراز TCR , TCRM ) .</p>
<p>أقصى عدد لقياس المسافة</p> <p>AVG n max.</p>	<p>يعرض هذا المعامل فقط عند اختيار إيجاد المتوسط .</p> <p>يتم إدخال أقصى عدد للقياس لإيجاد متوسط المسافة ( من ٢ إلى ١٠٠ ) .</p>
<p>اسم العاكس Refl. Name</p>	<p>يعرض هذا المعامل عند اختيار نوع العاكس = Reflector .</p> <p>يتم اختيار اسم العاكس من القائمة .</p>

تعرض شاشة قياس المسافة لفترة قصيرة بعد تفعيل قياس المسافة بالضغط على DIST أو ALL

تظهر الشاشة معاملات قانس المسافة ، وتسمح بالوصول إلى شاشة اختيار برنامج قانس المسافة .

بالضغط على مفتاح واحد يمكن تغيير برنامج قانس المسافة لقياس مسافة واحدة تالية . فمثلا إذا كنت تستخدم النمط القياسي لقياس المسافات ، ورغبت قياس مسافة من غير استخدام العاكس

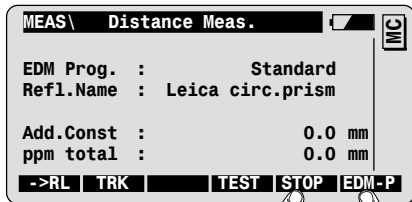

لتفعيل شاشة برنامج قانس المسافة .  
لإيقاف قياس المسافة الحالية

تعيين وظائف المفاتيح F1 و F2 يعتمد على برنامج قانس المسافة .



التحول من القياس بعاكس إلى القياس من غير عاكس



للتحول من القياس بعاكس إلى القياس من غير العاكس . ( فقط لطراز TCR , TCRM ) .  
اعتماد نوع العاكس = العاكس Reflector  
برنامج قارئ المسافة = القياسي Standard



للتحول من القياس من غير العاكس إلى القياس بعاكس . ( فقط لطراز TCR , TCRM ) .  
اعتماد نوع العاكس = من غير العاكس Reflectorless  
برنامج قارئ المسافة = القياسي Standard

التحول من القياس المفرد إلى المتابعة



لتفعيل نمط المتابعة .  
اعتماد نوع العاكس = العاكس أو من غير العاكس Reflector or Reflectorless  
برنامج قارئ المسافة = القياسي Standard



لتفعيل نمط المتابعة السريعة .  
اعتماد نوع العاكس = العاكس Reflector  
برنامج قارئ المسافة = القياس السريع Fast

إثناء قياس المسافة في نمط المتابعة ، يمكن تعديل رقم النقطة وارتفاع العاكس وإدخال الرمز وتسجيل البيانات كالمعتاد .

MEAS\ Measurement & Record		MC
Point Id :	43	
Ref1. Ht :	1.750 m	
Horiz. Dist :		45.453 m
REC		TEST STOP

لتسجيل القياسات المعروضة على الشاشة ، اعتماداً على قناع التسجيل .



لإيقاف المتابعة .




# وظائف المتعرف آلياً على العاكس ATR

## مقدمة

المتعرف آلياً على العاكس ATR هو معلم لأجهزة TCA .  
المتعرف آلياً على العاكس يسمح بقياس المسافة والزوايا آلياً باستخدام العاكس .  
يوجه التلسكوب بشكل مبدئي باستخدام دليل التوجيه في أعلى التلسكوب . ولا حاجة  
لتوضيح الرؤية . وعند البدء بقياس المسافة بالضغط على DIST أو ALL، فإن الجهاز يوجه  
بدقة إلى مركز العاكس .

يعتمد دقة القياس باستخدام ATR على برنامج قانس المسافة . تتحقق أعلى دقة  
باستخدام البرنامج القياسي Standard . لمزيد من التفاصيل المتعلقة بدقة ATR  
الرجاء مراجعة فصل " المواصفات الفنية " من كتيب المستخدم .


كما في الأخطاء الأخرى للجهاز ، يجب معايرة وفحص خطأ انحراف المتعرف آلياً  
على العاكس بواسطة وظائف المعايرة المبينة في كتيب المستخدم .

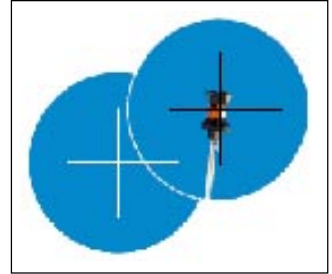


أجهزة ATR يمكن استعمالها في نمطين رئيسين :

- نمط المتعرف آلياً على العاكس ATR : قياس آلي بواسطة عاكس ثابت .
- نمط الملاحظة LOCK : قياس آلي بواسطة عاكسة متحركة . حيث يلاحق الجهاز العاكس المتحرك .

اضغط على المفتاح الثابت FNC في أي وقت لتشغيل ATR .

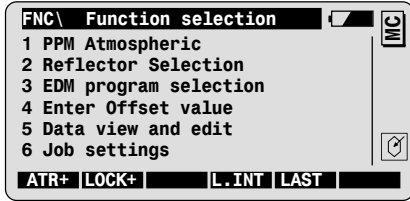

ON →   
OFF → no icon



لتشغيل المتعرف آلياً على العاكس ATR والعودة إلى الشاشة السابقة . وتظهر الأيقونة على العمود الأيمن من الشاشة .



لإطفاء المتعرف آلياً على العاكس ATR



المتعرف آلياً على العاكس هو وظيفة عامة ، إذا تم تشغيله ، يصبح فعالاً في إدخال بيانات نقطة الجهاز ، خلال القياس ، وفي جميع برامج التطبيقات المساحية .  
لتفعيل التعرف آلياً على العاكس يجب المباشرة بقياس المسافة أما بالضغط على DIST أو ALL .

القياس باستخدام ATR

Meas\ Measure & Record		MC
Point Id :	123	
Refl. Ht :	1.700 m	
Hz :	222.3444 g	
V :	82.3467 g	
Horiz. Dist :	----- m	
Elev. Diff. :	----- m	
ALL DIST REC SetHz >DISP		

لتوجيه التلسكوب ألياً على مركز العاكس ، وقياس الزوايا والمسافة وتسجيل البيانات .



لتوجيه التلسكوب ألياً على مركز العاكس ، وقياس الزوايا والمسافة .




المتعرف ألياً على العاكس فعال أيضاً في وظيفة **SetHz** ، لاعتماد توجيه الدائرة الأفقية بالتوجيه على عاكس تتبع الخطوات التالية :



- وجه التلسكوب بشكل تقريبي على العاكس .
- ادخل قيمة الانحراف عن الشمال . يوجه المتعرف ألياً على العاكس التلسكوب ألياً إلى مركز العاكس .
- اعتمد توجيه الدائرة الأفقية .

عند الرغبة في استخدام **SetHz** في توجيه الدائرة الأفقية من غير استخدام العاكس ، فيجب إطفاء المتعرف ألياً على العاكس .

اضغط على المفتاح الثابت FNC في أي وقت لتشغيل نمط الملاحقة LOCK .

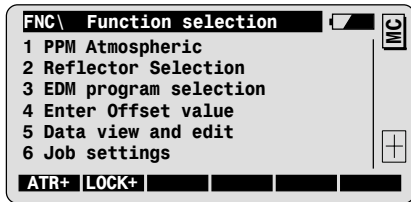

لتشغيل نمط الملاحقة LOCK والعودة إلى الشاشة السابقة . وتظهر الأيقونة [plus icon] للتأكيد على تفعيل نمط الملاحقة ، ولكن الجهاز لم يلاحق العاكس بعد .

١. خطوة : تفعيل نمط الملاحقة LOCK



وجه التلسكوب بشكل تقريبي على العاكس ، لاحظ أن العاكس يجب أن يكون ثابت ويجب أن لا يتحرك .

٢. خطوة : المباشرة بملاحقة عاكس ثابت

المباشرة بقياس المسافة .




عند ظهور الأيقونة [house icon] فأأن الجهاز يصبح في وضعية تمكنه من ملاحقة العاكس ويمكن لحامل العاكس أن يتحرك ويقوم الجهاز آليا بملاحقة العاكس .

٢. خطوة : للمباشرة بملاحقة عاكس غير ثابت


هذه الوظيفة مفيدة عند المباشرة بملاحقة عاكس على سطح غير مستقر ، على سبيل المثال قارب أو بالقرب من الجهاز .  
وجه التلسكوب بشكل تقريبي على العاكس وتأكد من ظهور العاكس في مجال رؤية التلسكوب .

لتفعيل شاشة اختيار الوظائف .

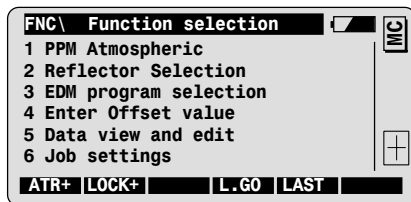

لتفعيل متابعة العاكس والعودة إلى الشاشة السابقة .



ظهور الأيقونة  يؤكد أن الجهاز أصبح في وضعية تمكنه من ملاحقة العاكس . ويمكن لحامل العاكس أن يتحرك ويقوم الجهاز آليا بملاحقة العاكس .

القياس باستخدام ATR في نمط  
الملاحقة LOCK

عندما يكون جهاز TCA في نمط ملاحقة العاكس ، يمكن قياس وتسجيل البيانات باستخدام الوظائف الاعتيادية للقياس . يقوم الجهاز بملاحقة العاكس وتوجيه نفسه إلى مركز العاكس في كل مرة يتم خلالها تفعيل قياس المسافة .  
عند الرغبة في العرض المستمر للمسافة بين الجهاز والعاكس المتحرك ، فيجب تفعيل برنامج المتابعة لقائس المسافة Tracking ، وكما هو موضح أدناه :

Meas\ Measurement & Record		MC
Point Id :	123	
Ref1. Ht :	1.700 m	
Hz :	222.3444 g	
V :	82.3467 g	
Horiz.Dist :	----- m	
Elev.Diff. :	----- m	
ALL DIST REC		SetHz >DISP



اضغط F2 مرتين لتفعيل برنامج المتابعة لقائس المسافة .



إذا كان برنامج قائس المسافة الفعال هو برنامج المتابعة أو برنامج المتابعة السريعة ، فيكفي الضغط على F2 مرة واحدة .






<b>Meas\ Measure &amp; Record</b>			
<b>Point Id :</b>	123		
<b>Refl. Ht :</b>	1.700 m		
<b>Horiz. Dist :</b>		45.453 m	
	<b>REC</b>	<b>TEST</b>	<b>STOP</b>

لتسجيل بيانات القياسات المعروضة على الشاشة ، اعتماداً على قناع التسجيل الفعال .



 لإيقاف المتابعة .




إذا فقد الجهاز ملاحظة العاكس تظهر الأيقونة  .

فقدان الملاحظة

يبدأ الجهاز آلياً في البحث عن العاكس وإذا وجدها يقوم الجهاز بملاحظة العاكس وتوجيه نفسه إلى مركز العاكس .

يصدر الجهاز صافرة عند عدم المقدرة على إيجاد العاكس . في هذه الحالة يتم التوجيه اليدوي على العاكس ويقوم الجهاز بملاحظة العاكس وتوجيه نفسه إلى مركز العاكس دون الحاجة إلى قياس إضافي للمسافة .

لقطع نمط الملاحقة مؤقتاً ، اضغط على مفتاح FNC من أي شاشة .

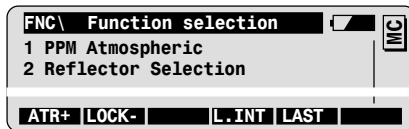

لقطع نمط الملاحقة والعودة إلى الشاشة السابقة .



هنالك ثلاثة احتمالات لإعادة ملاحقة الجهاز للعاكس :

- التوجيه التقريبي على العاكس وقياس المسافة .

- التوجيه التقريبي على العاكس وإعادة تفعيل نمط الملاحقة باستخدام وظيفة **L.GO F4** من شاشة اختيار الوظائف .

- اضغط على **LAST F3** في شاشة اختيار الوظائف لتوجيه الجهاز على آخر نقطة سجلت .

لاحظ انه لا يمكن قياس المسافة إلى نقاط جانبية بقطع نمط الملاحقة بل عليك إطفاء نمط الملاحقة




## وظائف التحكم عن بعد RCS

### مقدمة

RCS هي الأحرف الأولى لـ **Remote Control Surveying** والتي تعني المساحة للتحكم بها عن بعد والتي تسمح بالتحكم بأجهزة TCA عن بعد .  
أن لوحة مفاتيح جهاز التحكم RC1100 هي ماثلة للوحة مفاتيح جهاز المساحة ، كما أن جميع الوظائف وبرامج التطبيقات المساحية متوفرة على جهاز التحكم .  
يتم تحقيق الاتصال بين جهاز TCA وجهاز التحكم RC1100 بواسطة راديو مودم . يتم إيصال جهاز راديو مودم بمنفذ التوالي لجهاز TCA . وحيث أن جهاز التحكم RC1100 يحتوي على راديو مودم ، فلا حاجة لتوصيلات أخرى .  
بعد إنهاء كل التوصيلات ، يمكن تشغيل جهاز التحكم ، الأمر الذي يؤدي بجهاز TCA إلى التحول آلياً إلى نمط التحكم عن بعد ، وبعد ثواني تظهر الشاشة الظاهرة على جهاز المساحة على جهاز التحكم .

للتفاصيل الكاملة بشأن جهاز التحكم RC1100 ووظائف التحكم عن بعد ، الرجاء الرجوع إلى كتيب المستخدم .

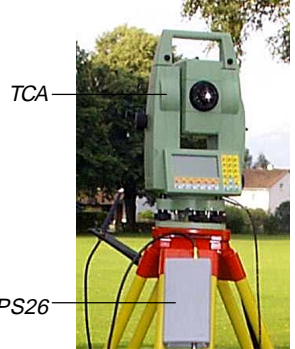


TCA

TCPS26



RCS1100  
Controller

عند تشغيل جهاز التحكم ، يتم تفعيل نمط الملاحقة في جهاز المساحة آلياً ، ولكن الجهاز المساحة لم يتعرف على العاكس بعد .

إذا كنت عند جهاز المساحة ، فيمكن التوجيه يدوياً على العاكس وقياس المسافة بالضغط على DIST . تظهر الأيقونة  بمجرد تعرف الجهاز على العاكس .

إذا كنت عند العاكس ، فهناك عدة أنماط للبحث عن العاكس . اضغط على مفتاح البرامج PROG للوصول إلى أنماط البحث عن العاكس .




لتفعيل نمط البوصلة . وتحتاج إلى بوصة لاستخدام هذا النمط من البحث . ولزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى كتيب المستخدم .



لتوجيه جهاز المساحة على العاكس بإدخال قيم الزوايا ، حيث يتحرك الجهاز طبقاً للقيم المدخلة .



التأكيد بواسطة  للمباشرة بالبحث عن العاكس والتعرف عليه في حالة إنجاده .



لتوجيه جهاز المساحة على العاكس بواسطة مفاتيح الأسهم ( نط عصا التحكم ) . حيث  
تحرك الأسهم الجانبية جهاز المساحة بالاتجاه الأفقي ، وتحرك الأسهم إلى أعلى وإلى الأسفل جهاز  
المساحة بالاتجاه الرأسي . ويمكن تسريع حركة الجهاز بالضغط على مفتاح الأسهم المعني مرتين  
، ويمكن إيقافه بالضغط على أي من مفاتيح الأسهم .



التأكيد بواسطة للمباشرة بالبحث عن العاكس والتعرف عليه في حالة إيجاده .

## القياس باستخدام جهاز التحكم

بعد تعرف جهاز المساحة على العاكس ، يمكن القياس باستخدام RCS بذات الطريقة التي  
يتم القياس بها باستخدام جهاز TCA.

## معاملات الاتصال

إذا صادفت صعوبات في الاتصال ، افحص معاملات الاتصال الخاصة بالتحكم عن بعد في جهاز  
المساحة ( طالع فصل خريطة الجهاز / تهيئة الجهاز Configuration ) . حيث يجب تطابق  
المعاملات مع المعاملات الخاصة بالراديو مودم TCPS26 ، وهذه المعاملات كما تم اعتمادها  
من المصنع هي :

- 19200 baud
- 8 data bits
- No parity

تسمح الوظائف المحلية لجهاز التحكم باعتماد المعاملات المحلية لجهاز التحكم ومعاملات الراديو مودم .

وظائف الوضعية الحالية

اضغط مفتاح الإضاءة Illumination لأكثر من ثانيتين ، حتى ظهور شاشة الوضعية الحالية " RCS\Status Local " .



> 2 sec.

 
 
تسمح هذه الشاشة بفحص وتغيير القيم التالية :

- بطارية جهاز التحكم .
- حالة ونوعية الاتصال .
- درجة وضوح الكتابة على شاشة جهاز التحكم .
- إضاءة شاشة جهاز التحكم .
- إطفاء نمط جهاز التحكم .
- إطفاء صافرة الضغط على المفاتيح .
- تدفئة شاشة جهاز التحكم .

لاعتماد القيم والعودة إلى الشاشة السابقة .



اضغط مفتاح FNC لأكثر من ثانيتين ، حتى ظهور شاشة تهيئة جهاز التحكم " RCS\ Configuration "



يمكن الوصول من هذه الشاشة للوظائف التالية :  
للاختيار اللغة المطلوب استخدامها في جهاز التحكم .



للاختيار نمط جهاز التحكم ، على سبيل المثال :

- نمط التحكم عن بعد RCS : للعمل على جهاز المساحة من طراز TPS1100 بواسطة جهاز التحكم أو بواسطة لوحة مفاتيح جهاز المساحة .
- النمط المحلي Local : للعمل على جهاز المساحة من طراز TPS1100 بواسطة لوحة مفاتيح جهاز المساحة .



للاعتناء معاملات الاتصال عن طريق منفذ التوالى . يجب توافق هذه المعاملات مع معاملات الراديو مودم القياسية :




- 19200 baud
- 8 data bits
- No parity

لتهيئة رقم الاتصال ، والذي يجب تغييره في ذات الوقت لجهاز الراديو مودم . لهذا يجب وصل الراديو مودم TCPS26 بجهاز التحكم .



## وظائف لائحة التعليمات الرئيسية

لائحة التعليمات الرئيسية هي الشاشة الأولى التي تظهر على الجهاز عند تشغيله .

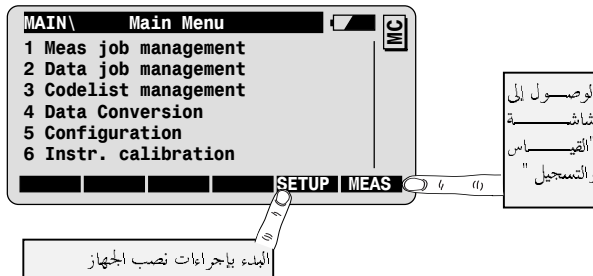

عند الرغبة يمكن ملائمة الجهاز للمباشرة بشاشة أخرى من اختيار المستخدم . ( طالع فصل خريطة الجهاز / وظيفة " الإطفاء والتشغيل " المطلوب تنفيذه عند تشغيل الجهاز " autoexec " Power On / Power Off " ) .




- إدارة بيانات وقياسات المشروع توفر ما يلي :
- اختيار بيانات وقياسات المشروع .
  - مشاهدة محتويات المشروع .
  - البحث عن بيانات نقطة أو رمز في المشروع .

وصف عام لوظائف لائحة التعليمات الرئيسية




## متابعة وصف عام لوظائف لائحة التعليمات الرئيسية

 
- تعديل رقم نقطة أو الرمز .
- إدخال إحداثيات نقاط جديدة يدويا .

 أقصى عدد للمشاريع هو ٦٠ مشروع .

إدارة قائمة الرموز توفر ما يلي :


- اختيار قائمة رموز من بطاقة الذاكرة أو الذاكرة الداخلية للجهاز .
- إنشاء قائمة رموز جديدة .
- إضافة رمز أو معلومة إلى قائمة رموز معرفة سابقا .

 فأقصى عدد لقوائم الرموز هو ٣٢ قائمة . كل قائمة يمكن أن تحتوي على ٥٠٠ رمز كحد أقصى .

 لاحظ أن اختيار بيانات وقياسات المشروع وقائمة الرموز يمكن أن يتم أيضا في شاشة اختيار المشروع ، التي هي جزء من إجراءات إدخال بيانات نقطة الجهاز .  
تحويل البيانات Data Conversion يوفر إمكانية تحويل البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة من صيغة ASCII إلى صيغة GSI أو بالعكس .

تهيئة الجهاز Configuration يوفر الوصول إلى جميع عناصر تهيئة وملائمة جهاز TPS1100 . ( طالع فصل " خريطة الجهاز " لتفاصيل وظائف التهيئة Configuration ) .  
معايرة الجهاز Instrument Calibration يوفر إمكانية فحص وتحديد أخطاء الجهاز . ( المعدل ، خط النظر ، خطأ الزاوية الرأسية ، خطأ المحور المائل ، وخطأ ATR ) . والتي هي موضحة بالتفصيل في كتيب المستخدم الخاص بأجهزة TPS1100 .

توفر إدارة قياسات المشروع اختيار المشروع لتسجيل القياسات وبيانات الرموز .  
اطلب الوظيفة من لائحة التعليمات الرئيسية .

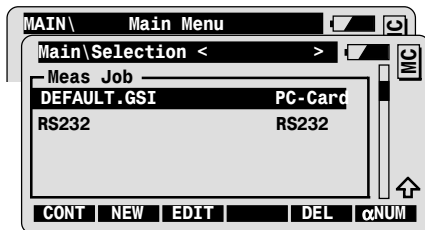

اختر قياسات المشروع Default.GSI لتسجيل القياسات ، أو أي مشروع متوفر على بطاقة الذاكرة .



اختر منفذ التوالي RCS232 لتسجيل القياسات من خلاله على جامع البيانات .



لاختيار قياسات المشروع .



لإدخال مشروع جديد .




للبحث عن نقطة أو رمز ومشاهدة محتويات قياسات المشروع .



شطب قياسات المشروع المختار .



تحتوي بيانات المشروع على إحدائيات نقاط لاستخدامها في برنامج تثبيت النقاط على الواقع أو أي برنامج آخر . ويجب أن تكون بيانات المشروع مخزنة على بطاقة الذاكرة .  
اطلب الوظيفة من لائحة التعليمات الرئيسية .

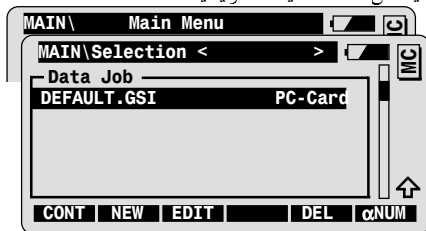

اختر بيانات المشروع .



قياسات المشروع ، وبيانات المشروع يمكن أن تكون واحدة . وفي هذه الحالة تستورد البرنامج ألياً أول تسجيل لإحدائيات النقطة المطلوبة .



لاختيار بيانات المشروع .



لإدخال مشروع جديد .



للبحث عن نقطة أو رمز ومشاهدة محتويات بيانات المشروع .



شطب بيانات المشروع المختار .



الوظائف الموضحة في هذا الفصل متوفرة في إدارة قياسات المشروع وإدارة بيانات المشروع .

### إدخال مشروع جديد

اطلب وظيفة إدخال مشروع جديد NEW من شاشة اختيار المشاريع .

MAIN\Selection < > [Battery Icon] [MC Icon]

M-JOB\ Create new job [MC Icon]

Device : PC-Card

REC format : GSI

Job name : Survey1

CONT [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]



ادخل اسم قياسات المشروع أو بيانات المشروع .



لاعتماد لمشروع الجديد والمتابعة إلى شاشة اختيار المشاريع .



MAIN\Selection < > [Battery Icon] [MC Icon]

Meas Job

DEFAULT.GSI

SURVEY1.GSI PC-Card

اطلب وظيفة التعديل EDIT من شاشة اختيار المشاريع .

MAIN\Selection < > [MC]

Data\ File & Pt.Selection [MC]

Rec.device : PC-Card

Mem. Size : 3936.0 KB

Free : 2999.0 KB

PtId/Code : 123

File : MYJOB.GSI A: ▼

File Size : 54.7 KB

SEARCH INPUT



ادخل رقم النقطة أو الرمز المنوي البحث عنه .



يمكن استخدام الفاصلة العشرية

( 12. ) البحث عن النقاط التي تبدأ بـ " 12 "

( .A. ) البحث عن النقاط التي تحتوي على " A "

( .5 ) البحث عن النقاط التي تنتهي بـ " 5 "



اختيار ملف البحث .



للبحث عن بيانات النقطة أو الرمز في الملف المختار .



Data\ Data View and Edit		MC
Point Id	:	123
East	:	1154.453 m
North	:	3444.699 m
Elev.	:	453.444 m
<b>CONT</b> <b>NEW S</b> <b>&lt;--</b> <b>--&gt;</b> <b>&lt;&lt;REP</b> <b>REP&gt;&gt;</b>		

البيانات الممكن وضع المؤشر عليها ، يمكن تعديلها ، مثل رقم النقطة ، الرمز ، معلومات الرمز .



لعرض البيانات السابقة أو التالية .



للبحث عن بيانات سابقة أو تالية لرقم النقطة المحددة أو الرمز المحدد .



للمرجعة إلى شاشة اختيار المشروع .



للمبدء في البحث عن رقم نقطة جديد أو رمز جديد .



لعرض أول أو آخر البيانات في الملف .



لشطب البيانات المعروضة .



## إدخال إحداثيات نقطة جديدة

اطلب وظيفة التعديل EDIT من شاشة اختيار المشاريع ثم وظيفة الإدخال INPUT .

MAIN\Selection < >

Data\ File & Pt. Selection

Data\ Enter coordinate set

Data job : SURVEY1.GSI A: ▼

Enter min. : PointId+E+N

Indiv.PtId : 123

East : ---- m

North : ---- m

Elev. : ---- m

CONT REC

**EDIT**  
● F3

**INPUT**  
● F3

ادخل إحداثيات النقطة :



رقم النقطة الجديدة	Indiv.PtId
الإحداثيات الشرقية	East
الإحداثيات الشمالية	North
منسوب النقطة ( اختياري )	Elev.

لتسجيل الإحداثيات في الملف المختار .

**REC**  
● F3

لعودة إلى شاشة اختيار الملف ورقم النقطة .


**CONT**  
● F1

لعودة إلى شاشة لائحة التعليمات الرئيسية .

**QUIT**  
● F6

SHIFT  
●

اطلب إدارة قائمة الرموز من لائحة التعليمات الرئيسية . " ملاحظة في حالة عدم وجود قائمة رموز ، يطلب الجهاز تعريف قائمة رموز جديدة " .

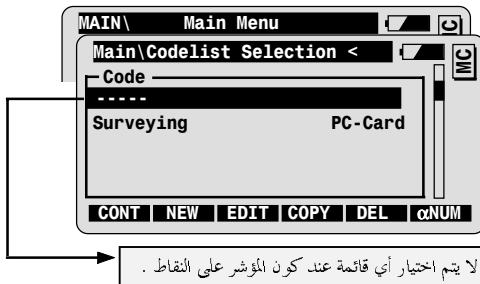

لاختيار القائمة المعلمة .



لعمل قائمة رموز جديدة .



لعرض الرموز المتوفرة في قائمة الرموز المختارة . وتسمح بإدخال رموز جديدة .



لنسخ قائمة الرموز من الذاكرة الداخلية للجهاز إلى بطاقة الذاكرة ، أو بالعكس .







لشطب قائمة الرموز المختارة .









## عمل قائمة رموز جديدة

MAIN\ Codelist Selection <  

CLIST\ New Codelist  

Name of the new codelist  
Name : Vegetation

Device : Internal ▼

CONT    





أدخل اسم قائمة الرموز الجديدة .  
أدخل وسيلة التخزين :



لتسجيل قائمة الرموز على الذاكرة الداخلية للجهاز .	Internal
لتسجيل قائمة الرموز على بطاقة الذاكرة .	PC-Card

لإعتماد عمل قائمة الرموز الجديدة والعودة إلى شاشة اختيار قائمة الرموز .



MAIN\ Codelist Selection <  

Code  
-----

Surveying PC-Card

Vegetation Internal

اطلب وظيفة التعديل EDIT من شاشة اختيار قائمة الرموز لعرض الرموز المتوفرة في قائمة الرموز المختارة .

**EDIT**  
● F3

لإضافة رمز جديد للقائمة .

**NEW**  
● F2

أدخل بيانات الرمز :



الرمز الذي سيسجل في قياسات المشروع . يمكن استخدام الأرقام والأحرف .	Code
وصف الرمز ( اختياري ) . ولا يتم تسجيل الوصف في قياسات المشروع .	Code Descr

## تعريف معلومات الرمز الجديد

NEW-I  
F4

لتعريف معلومات الرمز الإضافية . " ملاحظة : يمكن تعريف ثمانية معلومات كحد أقصى " .

CLIST\ Enter new code	
Code :	12
Code Descr :	Tree
Info 1	

يمكن تغيير وصف المعلومة Info1 . ( فمثلا لرمز الشجرة TREE ، يمكن استبدال كلمة Info1 بكلمة القطر Diameter ) .



لاعتماد الرمز الجديد وعرض المحتويات الجديدة لقائمة الرموز .

CONT  
F1

 
CLIST\ Vegetation	
Code	
12	Tree *
13	Pit

إشارة الرمز المحتوي  
على معلومات  
إضافية

للعودة إلى شاشة اختيار قائمة الرموز .

CONT  
F1

اطلب وظيفة تحويل البيانات من لائحة التعليمات الرئيسية .




اعتماد اختيار عناصر الملف :

اختيار مسار موقع ملف المصدر على بطاقة الذاكرة .	Source path
اختيار الملف المنوي تحويله ، من قائمة اختيارات .	Source file
عرض صيغة ملف المصدر .	Format
اختيار مسار موقع الملف المنوي التحويل إليه . اختار المسار "a:\GSI" للملفات GSI ليتم استعماله على الجهاز .	Output path
اسم الملف المنوي التحويل إليه . يمكن تعديل اسم الملف المقترح وامتداده . لاحظ أن امتداد الملف يجب أن يكون جزءا من اسم الملف	Output file
عرض صيغة الملف المنوي التحويل إليه . (GSI-8 :صيغة GSI ثمانية خانوات ، GSI-16 : صيغة GSI ست عشر خانوة ، ASCII )	Format

للمباشرة في تحويل البيانات . ( الوظيفة متوفرة فقط عند تطابق الملف المختار مع تنسيق البرنامج ( program configuration ) .



اطلب تنسيق تحويل البيانات من شاشة تحويل البيانات / اختيار الملف .

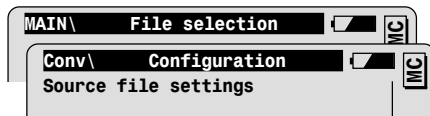

ادخل معلومات ملف المصدر أولاً .



إدخال امتداد ملف المصدر ، والذي يحدد صيغة البيانات . - إذا كانت صيغة البيانات GSI ، فأن الامتداد يجب أن يكون GSI . - إذا كانت صيغة البيانات ASCII ، فأن المستخدم يعرف الامتداد ( على سبيل المثال TXT أو ASC ... الخ ) . تعرض الملفات ذات الامتداد المعروف فقط ، ضمن قائمة اختيار ملف المصدر ، في شاشة اختيار الملف .	Search extents.
تسلسل أو ترتيب الإحداثيات في ملف المصدر .	Coord. Order
عدد سطور العنوان في ملف المصدر . تحمل سطور العنوان أثناء التحويل .	Header lines



ادخل معلومات ملف المنوي التحويل إليه .

Default extens.	إدخال امتداد الملف المنوي التحويل إليه ، والذي يحدد صيغة البيانات . - إذا كانت صيغة البيانات GSI ، فأن الامتداد يجب أن يكون GSI . - إذا كانت صيغة البيانات ASCII ، فأن المستخدم يعرف الامتداد ( على سبيل المثال TXT أو ASC ... الخ ) .
Coord. Order	تسلسل أو ترتيب الإحداثيات في الملف المنوي التحويل إليه .
Separator	تحديد الفاصل بين حقول المعلومات ، ويتم الاختيار من قائمة اختيارات . ( متوفر فقط لصيغة ASCII ) .
Decimals	تحديد عدد الخانات العشرية لقيم الإحداثيات المنوي تحويلها .

للاعتناء والعودة إلى شاشة اختيار الملف .





تحتوي لوحة مفاتيح جهاز TPS1100 على مفتاح الرمز بواسطة مفتاح الرمز يمكن إدخال الرمز بالإضافة إلى ثمانية معلومات إضافية عن الرمز ، وذلك في الشاشات التالية :


- الشاشة الرئيسية للقياس .
- في شاشات القياس لكل برامج التطبيقات المساحية لجهاز TPS1100 .
- في شاشة إدخال معلومات نقطة الجهاز .

يتم تسجيل الرمز ومعلوماته بشكل منفصل عن بيانات القياس . حيث يمكن تسجيل الرمز قبل أو بعد إنهاء القياس وتسجيل بيانات نقطة الهدف .

استخدام الترميز القياسي يوفر إمكانية الإدخال اليدوي للرمز ومعلوماته .

- يمكن اختيار قائمة رموز لاستخدامها بواسطة مفتاح الرمز . ويمكن عمل قائمة رموز :
- باستخدام الجهاز . ( وظيفة أساسية ) .
  - باستخدام برمجية إدارة قائمة الرموز " Codelist Manger " . الرجاء الرجوع إلى المساعدة في برمجية " Leica Survey Office " لمزيد من التفاصيل .

اضغط على مفتاح الرمز CODE قبل أو بعد إنهاء القياس وتسجيل بيانات نقطة الهدف .

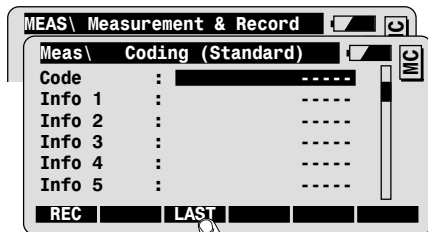

لطلب آخر رمز ادخل ومعلوماته .

ادخل الرمز .

بالإضافة للرمز يمكن إدخال ثمانية معلومات كحد أقصى .



لتسجيل الرمز ومعلوماته على قياسات المشروع الفعال .




يتم تسجيل الرمز ومعلوماته بصيغة GSI ، في وحدات البيانات WI41-WI49 .





## الترميز القياسي باستخدام قائمة الرموز

لاستعمال الرموز بواسطة قائمة الرموز ، يجب اختيار قائمة الرموز مسبقا ، خلال إدخال إحداثيات نقطة الجهاز أو باستخدام وظيفة إدارة قائمة الرموز .

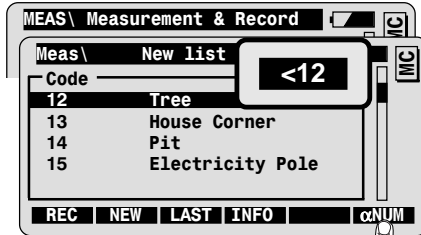


البحث عن الرمز :  
**αNUM** : البحث بالأرقام والأحرف .  
**->NUM** : البحث بالأرقام .

أدخل الرمز المنوي البحث عنه ، في مستطيل العنوان ( 12 مثلا ) . ينتقل المؤشر آليا إلى الرمز المطلوب . ويمكن التحويل خلال قائمة الرموز باستخدام المفاتيح إلى أعلى / إلى أسفل UP/DOWN ، بعد الخروج من نمط البحث بالضغط على مفتاح الإدخال ENTER .



لتسجيل الرمز المختار والعودة إلى الشاشة السابقة .



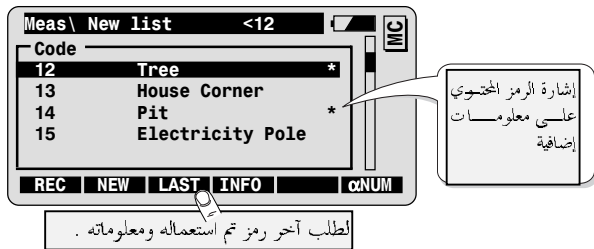

Code	Description	Status
12	Tree	*
13	House Corner	
14	Pit	*
15	Electricity Pole	

إشارة الرمز المحتوي على معلومات إضافية

لطلب آخر رمز تم استعماله ومعلوماته .

لإدخال معلومات الرمز الإضافية و/أو فحص قيم المعلومات المعروفة سابقا للرمز إنشاء تعريف قائمة الرموز .




Code	:	12
Code Descr	:	Tree
Diameter	:	-----

لإدخال قيم المعلومات .

ادخل القيمة للمعلومة المطلوبة .



لتسجيل الرمز ومعلوماته .



## ميزة متقدمة : إدخال رمز جديد



لإدخال رمز جديد لقائمة الرموز الفعالة .

Meas\ Enter new code	
Code :	12
Code Descr :	Tree
Info 1 :	-----

ادخل بيانات الرمز .



الرمز الذي سيسجل في قياسات المشروع .	Code
وصف الرمز ( اختياري ) . ولا يتم تسجيل الوصف في قياسات المشروع .	Code Descr
المعلومة التي ستسجل مع الرمز في قياسات المشروع .	Info1

لتسجيل بيانات الرمز في قياسات المشروع وإضافة الرمز الجديد لقائمة الرموز .



الترميز السريع هو وظيفة خاصة لتجميع البيانات بالإضافة إلى الرموز .  
بالضغط على مفتاح واحد ، يمكن القياس وتسجيل بيانات النقطة المرصودة بالإضافة إلى بيانات الرمز .

يجب أن يتوفر الرمز في قائمة الرموز التي سبق تعريفها بواسطة إدارة قائمة الرموز  
" Code Manger " ضمن برمجية " Leica Survey Office " .

يجب ربط تعريف مختصر بالرمز ليتم استخدامه في الترميز السريع . ويكون التعريف المختصر رقم  
مكون من خانة أو خانتين ويكون مربوطا برمز وحيد .  
الضغط على مفاتيح الأرقام الممثلة للتعريف المختصر ، يؤدي إلى البدء في تسلسل عمل الترميز  
السريع :

- ALL : قياس المسافة وتسجيل بيانات نقطة الهدف في مجموعة القياس .
- CODE : لاختيار الرمز المعني من قائمة الرموز ، وتسجيل الرمز في مجموعة الرمز .

يمكن تغيير تسلسل عمل الترميز السريع حسب احتياجات المستخدم :

ALL / CODE : لتسجيل مجموعة القياس أولا .

CODE / ALL : لتسجيل مجموعة الرمز أولا .



## تفعيل الترميز السريع والقياس

يمكن تفعيل الترميز السريع أو إطفاءه من شاشة القياس .

Meas\ Measurement & Record	
Point Id :	112
Refl. Ht :	1.65 m
Hz :	100.5463 g
V :	99.8889 g
Horiz. Dist :	----m
Elev. Diff. :	----m
<div>ALL DIST REC QCOD+ HZO Dsr</div>	

لتفعيل الترميز السريع . يظهر الحرف C ما دام الترميز السريع فعالا .

 



يظهر مفتاح وظيفة الترميز السريع فقط في حالة اختيار قائمة رموز مرتبط معها التعاريف المختصرة للرموز .

ادخل بواسطة مفاتيح الأرقام التعريف المختصر للبدء في تسلسل عمل الترميز السريع .

عند تفعيل الترميز السريع تبقى إمكانية استخدام جميع الوظائف في شاشة القياس متوفرة . حيث يمكن تعديل القيم ( رقم النقطة مثلا ) . لاحظ انه يجب تحريك المؤشر بواسطة الأسهم العلوية والسفلية إلى الحقل المنوي تعديله ثم الضغط على لتعديل قيمة الحقل .

الوصول إلى تنسيق الترميز السريع يتم من لائحة التعليمات الرئيسية :

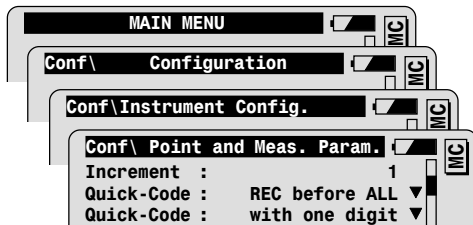

### تسلسل التسجيل

تسجيل مجموعة الرمز قبل مجموعة القياسات .	REC before ALL
تسجيل مجموعة الرمز بعد مجموعة القياسات .	REC after ALL
إدخال رقم التعريف المختصر من خانة واحدة للبدء بالترميز السريع .	with one digit
إدخال رقم التعريف المختصر من خانتين للبدء بالترميز السريع .	with two digits
<p>للتعريف المختصر من خانة واحدة للمعرفة بخانتين (مثلا ٧) ، يجب إدخال صفر في البداية ثم الرقم للبدء بالتسلسل عمل الترميز السريع . (مثلا ٠٧)</p>	

### التعريف المختصر : عدد الخانات

يسمح ترميز النقطة بتسجيل رموز متعلقة بالنقطة بالإضافة إلى ثمانية معلومات كحد أقصى .  
يمكن إدخال ترميز النقطة في الشاشات التالية :

- الشاشة الرئيسية للقياس ، إذا تم تعريف ترميز النقطة والمعلومات في قناع العرض .
- في شاشات القياس لبعض برامج التطبيقات المساحية لجهاز TPS1100 . يجب تنسيق البرنامج لاستخدام قناع العرض المعروف من قبل المستخدم ويجب تعريف ترميز النقطة والمعلومات في قناع العرض .

يتم تسجيل رمز النقطة ومعلوماته مع بيانات نقطة الهدف . ( بواسطة REC أو ALL ) .

ملاحظة : يتم تسجيل رمز النقطة ومعلومات الرمز ، فقط في حالة تعريفها في قناع التسجيل .

رموز النقطة يمكن إدخالها يدويا أو اختيارها من قائمة رموز تحتوي على رموز النقطة . مثل هذه القائمة يمكن تحضيرها باستخدام إدارة قائمة الرموز Codelist Manger . لمزيد من المعلومات الرجاء الرجوع إلى المساعدة لبرمجية " Leiac Survey Office " .

إدخال رمز النقطة في شاشة القياس :  
التحرك في قناع التسجيل حتى يظهر رمز النقطة Point Code والمعلومات Attributes ،  
وكما هو موضح أدناه :

>DISP  
F6

ادخل رمز النقطة وثمانية معلومات كحد أقصى .

لقياس المسافة وتسجيل البيانات المقاسة ورمز النقطة والمعلومات .

ALL  
F1

لتسجيل البيانات المقاسة ورمز النقطة والمعلومات .

REC  
F3

رمز النقطة والمعلومات يتم تسجيلها في كل مرة يتم بها الضغط على **ALL** **F1** أو **REC** **F3** .



رمز النقطة ومعلوماته تسجل مع البيانات المقاسة بصيغة GSI في مجموعة القياسات ، ضمن وحدات البيانات WI71-WI79 وذلك إذا تم تعريفها ضمن قناع التسجيل .





## ترميز النقطة باستخدام قائمة الرموز

لتنفيذ اختيار رمز النقطة من قائمة الرموز ، يجب اختيار قائمة رموز في خطوات سابقة .

حرك المؤشر إلى حقل رمز النقطة .



ادخل رمز النقطة المنوي البحث عنه ( 12 مثلا ) . رمز النقطة المطلوب يعلم آليا .

البحث عن الرمز :

αNUM : البحث بالأرقام والأحرف .

->NUM : البحث بالأرقام .

للتأكيد الاختيار والعودة إلى شاشة القياس .





لقياس المسافة وتسجيل البيانات المقاسة ورمز النقطة والمعلومات .



لتسجيل البيانات المقاسة ورمز النقطة والمعلومات .



رمز النقطة والمعلومات يتم تسجيلها في كل مرة يتم بها الضغط على **ALL F1** أو **REC F3** .



رمز النقطة ومعلوماته تسجل مع البيانات المقاسة في مجموعة القياسات ، وذلك إذا تم تعريفها ضمن قناع التسجيل . تأكد أن قناع التسجيل يتضمن رمز النقطة .



## ميزة متقدمة : إدخال معلومات رمز النقطة

Meas \ Measurement & Record

Point Code

12	Tree	*
13	House Corner	
14	Pit	*
15	Electricity Pole	

CONT NEW LAST ATTRIB αNUM

إشارة الرمز المختوي  
على معلومات  
إضافية


لطلب آخر معلومات رمز النقطة أدخلت .


لإدخال قيم المعلومات الإضافية لرمز النقطة و/أو فحص القيم المعرفة سابقا أثناء تعريف قائمة الرموز .




Meas\ Enter Attribute value		MC				
Point Code :	12					
PtC. Descr :	Tree					
Attrib. 1 :	Mapple					
<table border="1"> <tr> <td>CONT</td> <td></td> <td>NEW-A</td> <td></td> </tr> </table>			CONT		NEW-A	
CONT		NEW-A				

لإدخال معلومات جديدة .

ادخل قيمة المعلومات المعنية . 

لاحظ انه لا يسمح بإدخال قيم المعلومة إذا لم تكن قابلة للتسجيل في قياسات المشروع . لهذا تأكد أو عدل تعريف قناع التسجيل . 

لاعتماد رمز النقطة وقيم المعلومات والعودة إلى شاشة القياس . 

## ميزة متقدمة : إدخال رمز نقطة جديد

لإدخال رمز نقطة جديد لقائمة الرموز المختارة .



Meas\ Enter New Point Code	
Code :	12
PtC. Descr :	Tree
Attrib. 1 :	----


ادخل بيانات الرمز الجديد .





رمز النقطة الذي سيسجل في قياسات المشروع .	Point Code
وصف رمز النقطة ( اختياري ) . ولا يتم تسجيل الوصف في قياسات المشروع .	PtC. Descr
المعلومة التي ستسجل مع رمز النقطة في قياسات المشروع .	Attrib.1

لاعتماد بيانات رمز النقطة والعودة إلى شاشة القياس . ويتم إضافة رمز النقطة الجديد إلى قائمة الرموز .



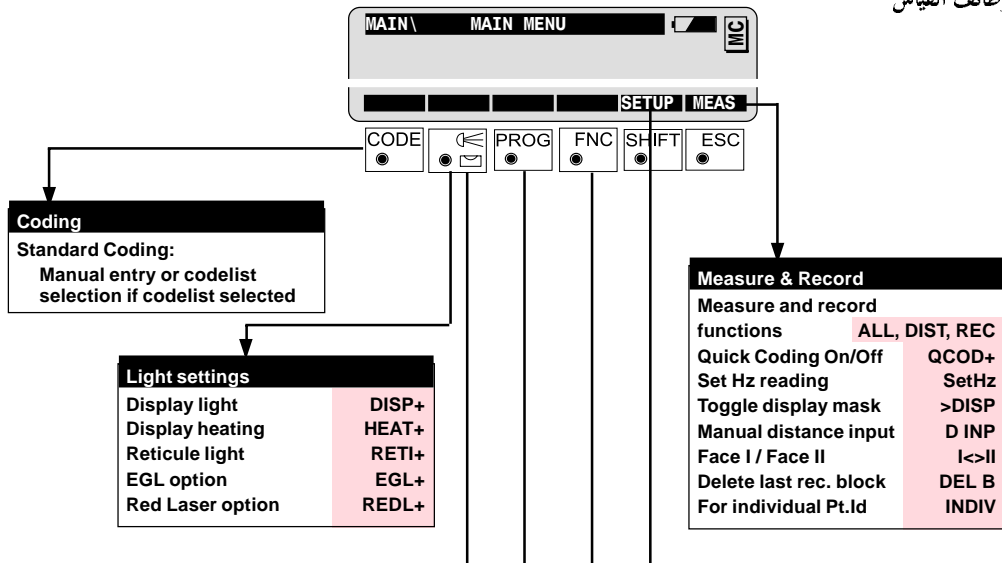

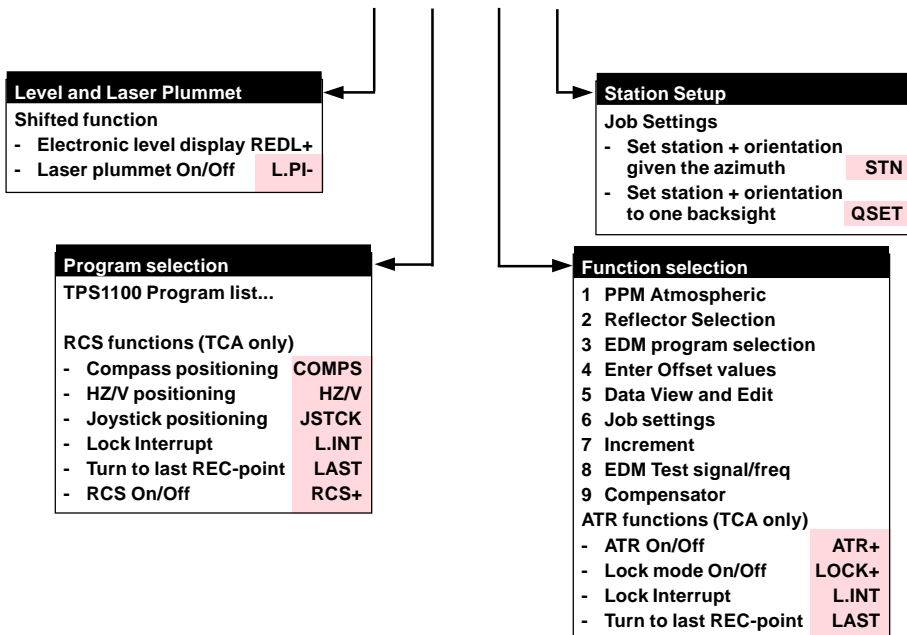

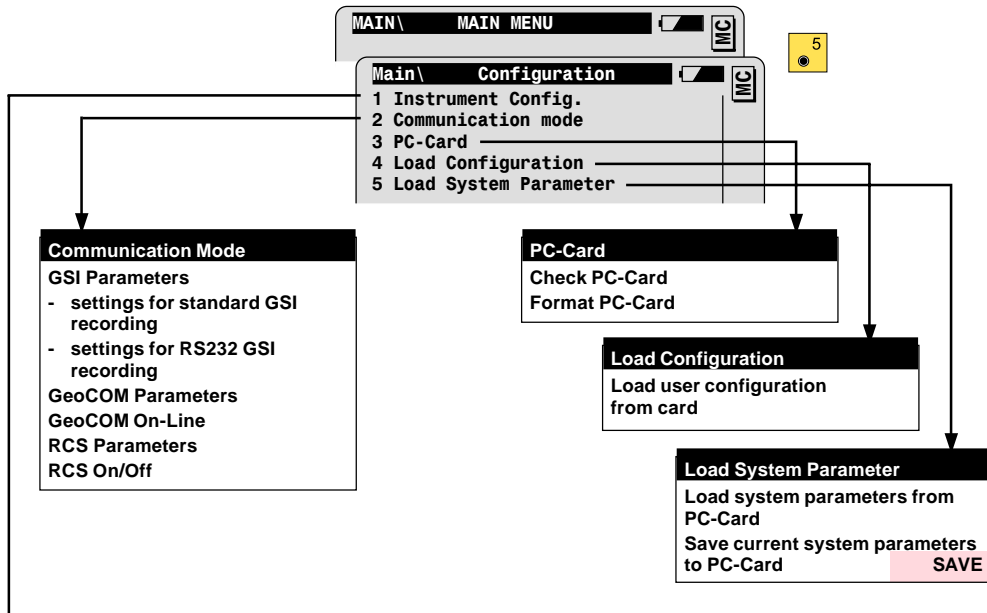



## Instrument Config.

- 01 Units, Decimals, and V-angle display
- 02 Reflector selection
  - Definition of new reflectors DEF1, DEF2, DEF3
- 03 EDM program selection
  - switch reflector to reflectorless
- 04 Power On, Power Off  
Autoexec mode
- 05 Display and Record
  - Define Display Mask DMask
  - Define Recording Mask RMask
- 06 Point & Meas. Param
  - Pt.Id mode
  - Increment
  - Offset mode
  - Quick Code settings
  - Dist. dialog delay (Dist.delay)

## Instrument Config. (continued)

- 07 Date and Time
- 08 Accessories
- 09 Beep/Hz sector
- 10 Compensator
  - Compensator On/Off
  - Hz corrections On/Off
- 11 Hz System and Face
- 12 Alpha Input mode
  - Delay for character input
- 13 Language

عناصر التنسيق موضحة بالتفصيل في كتيب المستخدم لأجهزة TPS1100 .



***Leica Geosystems AG, Heerbrugg,  
Switzerland has been certified as  
being equipped with a quality system  
which meets the International  
Standards of Quality Management and  
Quality Systems (ISO standard 9001)  
and Environmental Management  
Systems (ISO standard 14001).***



***Total Quality Management -  
Our commitment to total customer  
satisfaction***

*Ask your local Leica agent for more  
information about our TQM program.*

712858-1.0.0ar

Printed in Switzerland - Copyright Leica  
Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland  
2000

Translation of original text (710489-1.0.0en)

***Leica***  
**Geosystems**

***Leica Geosystems AG  
CH-9435 Heerbrugg  
(Switzerland)  
Phone +41 71 727 31 31  
Fax +41 71 727 46 73  
[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)***